

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	274	Landratsamt Landshut	
Betreiber	[Name]	BMW AG		
Standort	[Bezeichnung]	BMW Group Werk 4.1		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Meisenstraße, 29	84030	Ergolding
	EMAS [J/N]	J	ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Gießen von Nichteisenmetallen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.8.1	2.5 b)	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jjj]	08.11.2022 09.11.2022	angekündigt [J/N]	J
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	J	
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	14.04.1987, 03.09.1991, 05.08.1993, 07.05.1996, 25.09.1996, 14.12.1998, 10.11.1999, 08.06.2000, 03.06.2004, 21.07.2011, 17.08.2011, 28.06.2012, 20.01.2014, 20.05.2015, 01.04.2016, 29.04.2016, 27.05.2016, 06.06.2016, 26.07.2016, 29.07.2016, 07.11.2016, 07.03.2017, 15.03.2018, 16.07.2018, 31.07.2018, 13.11.2019, 19.11.2019, 26.11.2019, 28.01.2020, 26.02.2020	
	Anforderungsliste [J/N]	J		
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Ausstehender Nachweis zur Einhaltung des Innenpegels in der Kernmacherei Geb. 69.1 und im Bereich Mechanische Bearbeitung Geb. 69.0 (Nrn. 3.1.6.3 und 3.1.6.12 Genehmigung vom 28.06.2012) - Messbericht steht noch aus	Nachweis erbringen	31.09.2023		
Ursache für rostfarbene Verschmutzung am Kamin E1303 und Dachbereich, Geb. 65 unklar	Kamin E1303 demontieren	31.09.2023		
Offener Nachweis in Form einer einmaligen Abnahmemessung für Benzol und NO _x an Messstelle M1505	Messbericht vorlegen	31.12.2022		
Ausstehende Lärmimmissionsmessungen	Lärmmessungen an den Immissionsorten 2, 5 und 6 nach Abschluss der laufenden Änderungsmaßnahmen	30.08.2023		
Staubablagerung bei Trockenstaubfilter A1805	Staubablagerung entfernen	31.12.2022		
Rohrleitung Aminwäscher auf Gebäude 65.6 undicht	Rohrleitung erneuern	31.03.2023		
Scharniere des Aminwäschers teilweise defekt	Scharniere erneuern	31.01.2023		
Staubablagerung im Bereich Filteranlage Geb. 69.1	Undichten Flansch erneuern und Staub entfernen	31.12.2022		
Lamellenvorhang der Gießzellen im Geb. 68.0 teilweise im mangelhaften Zustand	Lamellenvorhang erneuern	31.01.2023		
Wartungsintervall des Nasswäschers der Schleifanlagen im Gebäude 69.0 überschritten	Wartungen im vorgesehenen Intervall durchführen	sofort		
Gebäude 65: Silberfarbene Verdunstungskühlanlage auf dem Hallendach bei Sandsilos Nord-Ost-Seite: Die Wartungstüre ist offen.	Die Wartungstür ist zu schließen	sofort	RNB	23.11.2022
Gebäude 65 Sandsilos Nord-Ost-Seite: Sandablagerungen zwischen Sandsilos und Gebäudewand unter den Sandförderleitungen.	Die Sandförderleitungen sind auf Dichtheit zu prüfen. Die Sandablagerungen sind zu entfernen.	31.12.2022		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL