

| Stammdaten | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| Gen.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 274 | Landratsamt Landshut | 43-595-2003-IMMG 43-1162-2008-IMMG 43-1730-2009-IMMG | |
| Überw.-Behörde | [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] | 274 | Landratsamt Landshut | 43-595-2003-IMMG 43-1162-2008-IMMG 43-1730-2009-IMMG | |
| Betreiber | [Name] | Iwan Koslow GmbH & Co. KG | | | |
| Standort | [Bezeichnung] | | | | |
| | [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] | Siemensstraße 44 | 84109 | Wörth | |
| | EMAS [X] | X | ISO 14001 ff (+) [X] | | |
| Anlage | [Bez.] | Abfallbehandlungsanlage E-Schrott m. Lagerung (Gesamtlagerkapazität gef. Abf. V. 450 t) | | | |
| | [4.BlmSchV] ¹ , [IE-RL] ¹ | 8.9.1.1 Anh. 1 d.4. BlmSchV | | 6.6 a) Anh. I IE-RL | |

| Überwachung | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------------------------|----|------------------------|
| Grund (ggf. Anm.) | Regelüberwachung [X] | X | Turnus [Monate] | 36 | |
| | Anlassüberwachung [X] | | Art des Anlasses: | | |
| Termin (ggf. Anm.) | Datum [tt.mm.jj] | 10.07.2025 | angekündigt [J/N] | J | |
| Prüfumfang | vollständig [X] | X | | | |
| | Schwerpunkte [X] | | | | |
| Prüfgrundlage (ggf. Anm.) | Bescheid(e), Anzeige(n) [X] | X | | | |
| | Anforderungsliste ² [X] | | | | |
| | Schwerpunktprogramm [X] | | | | |
| Ergebnis | Mängel [J/N] | J | Anordnung [X] | | Stilllegung [X] |

| Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|----|
| Mangel | Behebung | | Überprüfung erfolgt ... | |
| | Maßnahme | gesetzter Termin | durch (Organisation) | am |
| Staubemissionen an der Nachbehandlungsanlage für fertigen Schredderschrott (43-342-2001-IMMG) durch offene Wartungsklappen | Wartungsklappen und andere Öffnungen der Halle geschlossen halten | 10.01.2026 | | |
| Staubemissionen in der Stahlhalle (43-595-2003-IMMG) durch ein fehlerhaftes Förderband | Erneuerung des Förderbandes. | Bereits veranlasst | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|
| <p>In der westlichen Halle, bei der Abluftreinigung der Separationsanlage XRF Autosortieranlage sind die Austrittsöffnungen der Kamine unter dem Dach der Halle positioniert somit ist kein Austritt in die freie Luftströmung möglich.</p> | <p>Die Austrittsöffnungen der Kamine müssen sich außerhalb bzw. oberhalb des Daches befinden.</p> | <p>10.01.2026</p> | | |
|---|---|-------------------|--|--|

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen

Bei der Verwertung von Kabeln und Kabelresten wurden Windverwehungen der feinen Kabelfolie festgestellt. Mögliche Maßnahmen wären beispielsweise ein geführter Abwurf, Lamellen aus durchsichtigen Kunststoff/Gummi oder Schnellschließstore.

¹Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

²auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung

| |
|--|
| |
|--|